



# Algengustu gerðir áspétta


## Einföld þétti

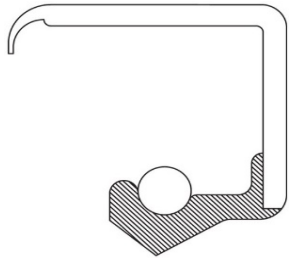


CRW1, B1, WB, 48

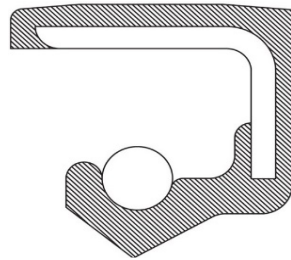


BA, BAUM, WA, 35

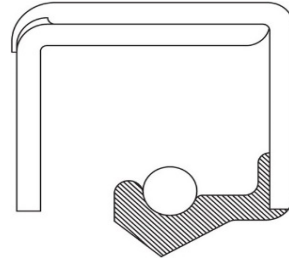

CRWHA, B2, WC, 45

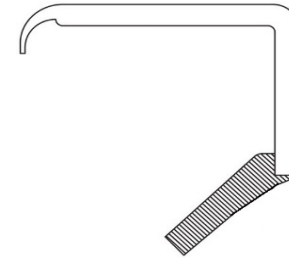


HM14, B10F

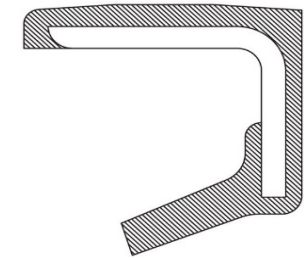


34


## Tvöföld þétti

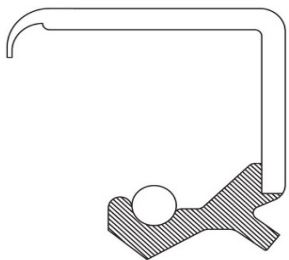


CRSA1, WBS, 47

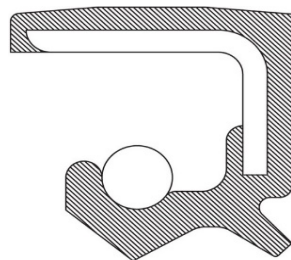


BASL, BABSL, WAS, 32

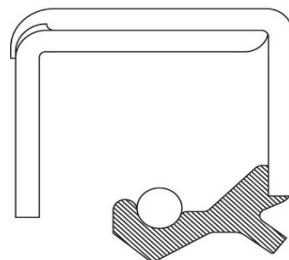

CRSHA1, CRWHA1,  
B2SL, WCS, 41

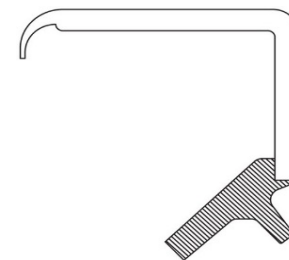

49

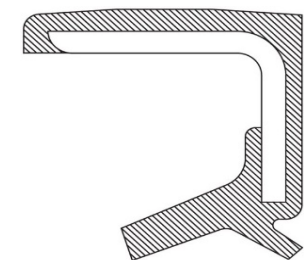

97

### NBR - Nitrile gúmmí

Polir vel olíur og eldsneyti.

Polir ekki heitt vatn, gufu, bensín, bremsuvökva eða leysiefni.

Hitapol: -20 / +80°C

### FKM/Viton - Fluoro gúmmí

Polir vel ozone og eldist vel.

Polir eldsneyti olíur og feiti.

Polir ekki leysiefni, bremsuvökva, ammoníak gas, heitar gufur.

Hitapol: -25 / +200°C

### ACM - Polyacrylate gúmmí

Polir vel Ozone og heitt loft.

Polir olíur (véla-, girkassa-, sjálfskipti-).

Polir ekki heitt vatn, gufu, eldsneyti, bremsuvökva eða leysiefni.

Hitapol: -20 / +160°C

### EPDM

Polir sýru, basa, heitt vatn og gufu.

Polir ekki olíu, feiti, fitu eða bensín.

Hitapol: -40 / +120°C